
EXTECH INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

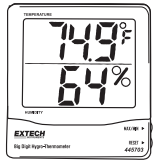

MODE D'EMPLOI

CE

Hygro-Thermomètre à grands chiffres

Modèle 445703

INTRODUCTION

Félicitations, vous venez d'acquérir un Hygro-thermomètre à grands chiffres de la marque Extech. Cet appareil vous servira pendant de nombreuses années sous réserve de lui apporter le soin nécessaire.

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez le compartiment de la pile en poussant le couvercle situé à l'arrière de l'appareil vers le bas (dans le sens de la flèche). Retirez l'adhésif de protection de la pile ainsi que le film de protection de l'écran LCD. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
2. Vous pouvez choisir l'unité de mesure de la température (°C/°F) grâce à l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.
3. La partie supérieure de l'écran indique la température en degrés Celsius ou Fahrenheit (°C ou °F) et la partie inférieure indique le taux d'Hygrométrie en pourcentage (%).
4. Affichage des valeurs maximales et minimales.
   a. Appuyez sur la touche MAX/MIN. L'écran affichera la valeur la plus haute enregistrée depuis que la touche Reset a été pressée pour la dernière fois.
   b. Appuyez de nouveau sur la touche MAX/MIN pour afficher la valeur la plus faible enregistrée depuis que la touche Reset a été pressée pour la dernière fois.
   c. Appuyez encore une fois sur la touche MAX/MIN pour revenir au mode d'affichage normal.
5. Effacement de la mémoire MAX/MIN (Réinitialisation de l'enregistrement).
   a. Appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pendant une seconde pour effacer la mémoire et remettre à zéro l'enregistrement automatique des valeurs MIN/MAX.
6. Le thermomètre peut être accroché au mur ou tout simplement posé sur un meuble en dépliant son pied.
7. L'indicateur de batterie faible apparait à l'écran lorsque la puissance de la pile diminue. Remplacez la pile dès que cette icône s'affiche.

CARACTERSTIQUES

Température	De -10 à 60°C	±1,0°C pour une température comprise entre -10°C et 50°C
	De 14 à 140°F	±1,8°F pour une température comprise entre 14°F et 122°F
Humidité	De10% à 99%	±5% avec HR comprise entre 25% et 85% HR et de 0 à 50°C ou de 32 à 122°F
Alimentation	Une pile 1,5V de type AAA	
Dimensions / Poids	109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,78") /169g (6 oz.)	

REMPLACEMENT DE LA PILE

Ouvrez le compartiment de la pile en faisant glisser le couvercle situé à l'arrière de l'appareil vers le bas dans le sens de la flèche. Insérez une pile 1,5V de type "AAA" neuve et remettez le couvercle en place.



En qualité de d'utilisateur final, vous êtes légalement tenu **(Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées)** de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés ; **il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !**

Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte de votre quartier ou à tout point de vente de piles !

Mise au rebut: respectez les lois en vigueur en matière de mise au rebut des appareils en fin de cycle de vie

Copyright © 2009 Extech Instruments Corporation.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.

EXTECH INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY



Guia do Usuário

CE

Higrotermômetro de Dígitos Grandes

Modelo 445703

Introdução

Parabéns pela sua compra do Higrotermômetro de Dígitos Grandes da Extech. Esse higrotermômetro profissional, com o uso e cuidado adequados, irá proporcionar anos de serviço confiável.

Operação

1. Abra o compartimento da bateria empurrando para baixo a cobertura na parte traseira do instrumento como indicado pela seta. Remova a fita de segurança da bateria e a cobertura de proteção do display de LCD. O instrumento está agora pronto para ser usado.
2. As unidades de temperatura podem ser selecionadas através do comutador localizado na parte traseira do instrumento.
3. O display superior indica a temperatura em graus C ou F. O display inferior indica a umidade relativa em %.
4. Exibição dos valores mínimo e máximo.
   a. Pressione o botão de MAX/MIN. O valor mais alto medido desde que o botão Reset foi pressionado pela última vez aparece no display.
   b. Pressione de novo o botão de MAX/MIN para mostrar valor mais baixo medido desde que o botão Reset foi pressionado pela última vez.
   c. Pressione de novo o botão de MAX/MIN a retornar à operação de exibição normal.
5. Reiniciar (limpar) a memória de MAX/MIN.
6. Pressione e segure o botão RESET por 1 segundo em modo de exibição de MAX/MIN para limpar a memória e iniciar a gravação de novos valores max/min.
7. A unidade pode ser montada na parede ou colocada sobre uma superfície plana usando a base desdobrável.
8. O sinalizador de bateria fraca aparece no display quando a tensão da bateria está baixa. Substitua a bateria quando isso ocorrer.

Especificações

Temperatura	-10 a 60°C	±1,0°C em -10°C a 50°C
	14 a 140°F	±1,8°F em 14°F a 122°F
Umidade	10% a 99%	±5% UR em 25% e 85% UR e 0 a 50°C ou 32 a 122°F
Bateria	Uma (1) bateria de célula 'AAA' de 1,5 V	
Tamanho / Peso	109 x 99 x 20 mm (4,3 x 3,9 x 0,78") /169 g (6 oz.)	

Substituição da Bateria

Abra o compartimento da bateria deslizando para baixo a cobertura da bateria na parte traseira do instrumento como indicado pela seta. Substitua a bateria 'AAA' de 1,5 V e recoloque a cobertura.



Como o usuário final, você está legalmente obrigado (decreto da bateria) a retornar todas as baterias e acumuladores usados; o descarte junto com o lixo doméstico é proibido!

Você pode entregar suas baterias / acumuladores usados nos pontos de coleta em sua comunidade ou onde quer que baterias/acumuladores sejam vendidos!

Descarte: Siga as disposições legais válidas relativamente a eliminação do dispositivo no final de sua vida útil

Direitos Autorais © 2009 Extech Instruments Corporation.
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.