
EXTECH INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

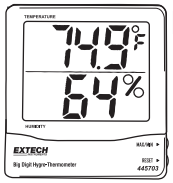

Benutzerhandbuch

CE

Hygro-Thermometer mit großer Digitalanzeige

Modell 445703

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des Extech Hygro-Thermometers mit großer Digitalanzeige. Dieses professionelle Messgerät wird bei richtiger Pflege viele Jahre lang verlässlich arbeiten.

Bedienungshinweise

1. Öffnen Sie das Batteriefach durch Herunterschieben der Abdeckung an der Rückseite des Geräts in Pfeilrichtung. Entfernen Sie die Sicherheitsleiste der Batterie sowie die Schutzfolie des LCD-Bildschirms. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
2. Die Temperatureinheiten können mithilfe des Schalters auf der Rückseite des Geräts ausgewählt werden.
3. Der obere Bildschirm zeigt die Temperatur in Grad C oder F an, der untere die relative Luftfeuchtigkeit in %.
4. Anzeige der minimalen und maximalen Messwerte.
   a. Drücken Sie die Taste MAX/MIN. Das höchste Messergebnis seit letztmaligem Betätigen der Taste Reset erscheint auf dem Bildschirm.
   b. Drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut zum Anzeigen des niedrigsten Messergebnis seit letztmaligem Betätigen der Taste Reset.
   c. Zur Rückkehr zu normaler Bedienung drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut.
5. Rückstellen (Reset) (Löschen) des MAX/MIN Speichers.
6. Drücken und halten Sie innerhalb des Anzeigenmodus MAX/MIN die Taste RESET für 1 Sekunde, um den Speicher zu löschen und neue max/min Werte zu messen.
7. Das Gerät kann an Wände montiert werden oder mithilfe des integrierten Klappfußes auf flachen Oberflächen aufgestellt werden.
8. Wenn die Batteriespannung sich in einem niedrigen Bereich befindet, erscheint das Niedrig-Batterie-Zeichen auf der Anzeige. Tauschen Sie in diesem Falle die Batterie aus.

Technische Daten

Temperatur	-10 bis 60°C	±1,0°C in einem Bereich von -10°C bis 50°C
	14 bis 140°F	±1,8°F in einem Bereich von 14°F bis 122°F
Feuchtigkeit	10% bis 99%	±5% RH in einem Bereich von 25% bis 85% RH und 0 bis 50°C oder 32 bis 122°F
Batterie	Eine (1) 1,5V 'AAA' Zelle	
Abmessungen	109 x 99 x 20 mm (4,3 x 3,9 x 0,78")	
Gewicht	169 g (6 oz.)	

Austausch der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach durch Schieben der Abdeckung auf der Rückseite des Geräts in Pfeilrichtung nach unten. Tauschen Sie die 1,5V 'AAA' Batterie aus und setzen Sie die Abdeckung wieder ein.



Sie als Endverbraucher sind rechtlich dazu verpflichtet (Batterieverordnung), gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben; die Entsorgung in den Hausmüll ist verboten!


Sie können Ihre Batterien / Akkumulatoren kostenlos an den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort, wo Batterien verkauft werden, abgeben!

Entsorgung: Befolgen Sie die rechtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer.

Copyright © 2009 Extech Instruments Corporation.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form.

EXTECH INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Manuale d'Istruzioni

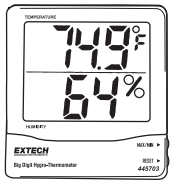

CE

Igro-Termometro a Cifre Grandi

Modello 445703

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato l'Igro-Termometro a Cifre Grandi della Extech. Questo strumento professionale, se usato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni.

Funzionamento

9. Aprire il vano batteria premendo verso il basso sul coperchio sul retro dello strumento come indicato dalla freccia. Togliere il nastro di sicurezza della batteria e la copertura di protezione sul display LCD. Lo strumento ora è pronto per l'uso.
10. Le unità di temperatura possono essere selezionate tramite l'interruttore situato sul retro dello strumento.
11. Il display superiore indica la temperatura in gradi C o F. Il display inferiore indica l'umidità relativa in %.
12. Visualizzare i valori minimi e massimi.
    a. Premere il pulsante MAX/MIN. Apparirà sul display il valore massimo misurato da quando il pulsante Reset è stato premuto l'ultima volta.
    b. Premere il pulsante MAX/MIN di nuovo per visualizzare il valore minimo misurato da quando il pulsante Reset è stato premuto per l'ultima volta.
    c. Premere il pulsante MAX/MIN di nuovo per tornare al funzionamento normale del display.
13. Azzerare (cancellare) la memoria MAX/MIN.
14. Tenere premuto il pulsante RESET per 1 secondo nella modalità MAX/MIN del display per cancellare la memoria e iniziare la registrazione di nuovi valori max/min.
15. L'unità può essere montata a muro o posta su una superficie piatta usando il cavalletto estraibile.
16. Il segnale di batteria scarica apparirà sul display quando la tensione della batteria diminuisce. Sostituire la batteria quando si verifica ciò.

Specifiche

Temperatura	da -10 a 60°C	±1.0°C entro -10°C e 50°C
	da 14 a 140°F	±1.8°F entro 14°F e 122°F
Umidità	da 10% a 99%	±5% RH entro 25% e 85% RH e 0 e 50°C o 32 e 122°F
Batteria	Una (1) batteria da 1.5V 'AAA'	
Dimens. / Peso	109 x 99 x 20mm (4.3 x 3.9 x 0.78") /169g (6 oz.)	

Sostituzione Batteria

Aprire il vano batteria slittando verso il basso il coperchio batteria sul retro dello strumento come indicato dalla freccia. Sostituire la batteria da 1.5V 'AAA' e riposizionare il coperchio.



L'utente finale è obbligato per legge (ordinanza sulle Batterie) a riconsegnare tutte le batterie e gli accumulatori usati; è proibito lo smaltimento nei rifiuti domestici!

Le batterie e gli accumulatori usati possono essere riconsegnati nei punti di raccolta presso le nostre filiali nella propria comunità oppure in qualunque punto vendita di batterie / accumulatori!

Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento del dispositivo al termine del suo ciclo di vita

Copyright © 2009 Extech Instruments Corporation.
Tutti i diritti sono riservati, incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma.